

7.0. Комплектация.

	Модификация ДОС-220; ДОС-250	М	МФ	МР(2)	МФР(2)	ЗИП
1	Пила дисковая	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2	Ножи футговальные	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
3	Пильный стол	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-
4	Основание корпуса	-	2 шт.	-	2 шт.	-
5	Направляющая линейка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-
6	Регулировочные уголки	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
7	Козырек пилы	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-
8	Прижим	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-
9	Шпильки съемные	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
10	Пружины прижима	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
11	Ремень	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
12	Выключатель	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
13	Подшипники	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
14	Вилка штепсельная (Разъем)	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
15	Устройство быстрой регулировки (УБР)				1 шт. для модификаций К	
16	Головка фрезерная	-	-	-	-	1 шт.
17	Дополнительный инструмент и ЗИП				По заказу	

8.0. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работу станка в течение **36 месяцев** с момента изготовления, или в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении правил, изложенных в РЭ. Гарантия не распространяется на расходные материалы. Изготовитель не несет ответственности перед потребителем в случае нарушения данного руководства.

9.0. Технический паспорт.

МАРКА СТАНКА: **ДОС -**

Потребляемая мощность (не более) [кВт]	
Число оборотов вала [1/мин]	
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	
Мощность [кВт]	
Напряжение [В]	
РЕМЕНЬ	

Штамп ОТК

ДАТА ВЫПУСКА: «.....» 20....г. **ПОДПИСЬ:**

ДАТА ПРОДАЖИ: «.....» 20....г.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

СТАНОК ПРИНЯЛ

..... / /




ООО «СТАНКИ-ОРИЕНТ»

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНКА
БЫТОВОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ТИПА «ДОС-220»; «ДОС-250»**

ДОС- 2.00.000.РЭ

(ТУ 3831-001-50023101-2010)

ПАСПОРТ.

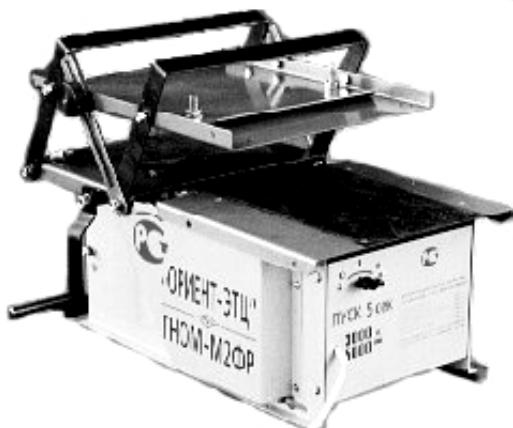

г.Санкт-Петербург

1.0. Конструкция и устройство станка.

1.1. Назначение и применение ДОС.

Многофункциональный бытовой станок **ДОС-220 (ДОС-250) «ГНОМ»; ДОС-250 «ЗУБР»** предназначен для обработки древесины и выполняет следующие операции:

- строгание по плоскости, под углом,
- распиловка вдоль и поперек волокон,
- распиловка под углом,
- фрезерование фасонное пазов, шпунтов, профилей (горизонтальное),
- фрезерование фасонное шпунтов, профилей, шипов (вертикальное) / **модификации с индексом Ф /**,
- сверление, концевое фрезерование (пазование),
- рейсмусование / **модификации с индексом Р /**,
- рейсмусование с механической подачей / **модификация Р2 /**,
- рейсмусование с автоматической подачей / **модификация РА /**,
- шлифование цилиндрическое, дисковое,
- распиловка пластмасс, труб, уголков,
- токарные операции (**с токарной приставкой ТП**),
- заточка инструмента.

Станок предназначен для работ в быту, при строительстве, а также для оснащения учебных мастерских при проведении учебного процесса и получения основных навыков по деревообработке.

1.2. Условия эксплуатации.

1. Станок должен эксплуатироваться только в соответствии с назначением, указанным в настоящем РЭ. К работе на станке допускаются лица совершеннолетнего возраста, имеющие предварительную подготовку по технологии деревообработки и внимательно изучившие данную инструкцию.
2. Работа на станке должна производиться в крытых помещениях при температуре окружающей среды $t = 0\text{--}30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%. В помещении не допускается наличие: снега, дождя, пыли, повышенной влажности (пар, туман, течи трубопроводов), агрессивных газов, кислот и щелочей, разрушающих металлы и изоляцию и паров легковоспламеняющихся веществ.
3. Электросеть должна быть оборудована защитой от перегрузок (предохранитель П, рис.2) 10А (при мощности электродвигателя 1,5-2,0кВт/220В), 6,5А (при мощности ЭД 2,2кВт/380В). Перед включением в сеть станок должен быть надежно заземлен через болт заземления на корпусе с задней стороны станка.

5.0. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание производится с целью поддержания станка в технической исправности.

5.1. В процессе работы в течение рабочего дня постоянно очищать станок от стружки и пыли щеткой, отключая станок.

5.2. Периодически не реже 1 раза в неделю (в первые дни работы – каждый день) проверять натяжение и износ ремня, износ подающего вала (поз.23 на Рис.3). Ремень должен быть натянут силой около 100Н (10кгс). Необходимо соблюдать зазор **2,5÷3 мм** между подающим валом и задним столом (4) (см.Рис.3).

5.3. Периодически 1 раз в полгода производить очистку и замену смазки подшипников для чего необходимо:

- отвинтить крепления опор по концам вала;
- сдвинуть опоры, снять крышки подшипников, изъять старую смазку;
- набить новую смазку в количестве не более 2 см³ (солидол, ЦИАТИМ-201), установить опоры на места и закрепить их.

Возможно проведение смазки заливкой жидкого машинного масла через отверстия в опорах вала под шпильки (по 2 см³).

5.4. Периодически, не реже 1 раза в неделю очищать поверхность рабочих столов и валов от смолы растворителем (бензин не применять!).

Внимание!: Регулировку, замену подшипников, ремонт, замену электродвигателей и настройку электроаппаратуры рекомендуется производить только квалифицированным специалистам.

Самостоятельный ремонт и доработка станка до окончания гарантийного срока снимают гарантии изготовителя.

6.0. Транспортировка и хранение.

6.1. Станок в упаковке транспортируется всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта (группа 4 по ГОСТ 15150-69).

6.2. Станок хранится в сухом, защищенном от химически активных веществ помещении. В случае долгого хранения (более 1 месяца) необходимо провести качественную очистку станка и поверхностную консервацию. Ржавление металлических частей не допускается.

6.3. Допускается хранение станка в упакованном виде без переконсервации не более 1 года.

4.8. Токарные операции (см. Рис.12 и Схему установки токарной приставки ТП-5, ТП-6 к станкам типа ДОС).

- Установить на станок понижающий шкив;
- Установить токарную приставку (1), закрепив ее болтами (2) к боковым угольникам (или стенке) корпуса станка и выдерживая соосность «вал (4) - задний центр (3)»;
- Навернуть на вал (4) поводковый патрон (5) до упора. Зажать заготовку между поводковым патроном (5) и задним центром (3), надежно сцентрировав ее;
- Установить подвижный суппорт (6) в нужное положение;
- Опирая режущий инструмент о площадку суппорта (6) производить точение.

Допустимые соотношения размеров заготовки

Диаметр, мм	180	140	100	80	70	Min 50
Длина, мм	200	300	400	600	800	1000

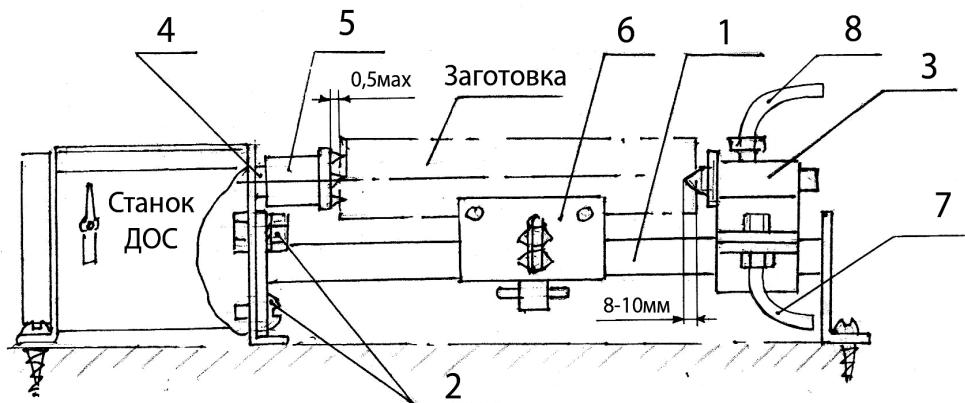


Рис. 12.

4.9. Пиление пластмассы, уголков, труб, заточка инструмента.

Установить вместо пилы дисковую фрезу для металла, вулканический или наждачный круг. Производить операцию как при пилении (п.4.4.) или шлифовании.

Внимание! Данную операцию производить только соблюдая требования п.2.12.

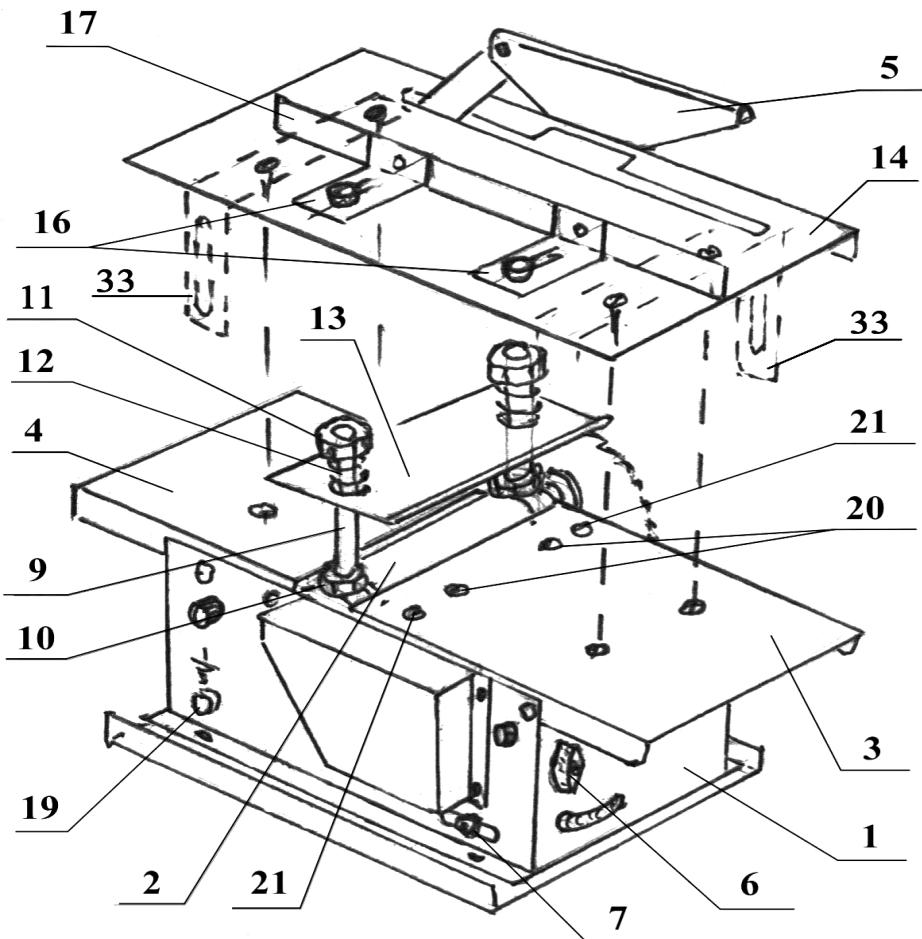


Рис. 1

1.3. Устройство станка. (Рис. 1)

Станок имеет стальной коробчатый штампованый корпус (1), на который установлен строгальный вал (2), подающий передний стол (3), задний стол (4) и пильный стол (14).

Органы управления и аппаратура (6) расположены на передней панели станка. В нижнюю часть корпуса на специальной платформе (7), имеющей перемещение вдоль станка, установлен электродвигатель. На электродвигатель и строгальный вал установлены шкивы для клинового ремня, дающие возможность изменять скорость вращения строгального вала. При строгании на станок устанавливается прижимное устройство, состоящее из шпилек (9), контрящей гайки (10), регулировочных гаек (11), пружин (12) и прижима (13).

Регулировка толщины срезаемого слоя при строгании производится

опусканием или подъемом переднего стола (3) через отверстия в нем внутренними винтами (20), расположенными под передним столом, (вверх – уменьшение срезания, вниз – увеличение), после чего производится крепление стола наружными винтами (21) (зажим вниз).

При пилении на пильный стол (14) устанавливается защитный козырек с разделительным ножом (5). Для регулировки размера пиления и строгания имеются регулировочные уголки (16) с направляющей линейкой (17), устанавливаемые на столы (14).

В обычном режиме пиления пильный стол (14) полностью закрывает строгальный вал станка (2). В отдельных случаях при соблюдении всех мер безопасности пильный стол может быть установлен справа от станка. Для строгания и пиления под углом на регулировочные уголки (16) устанавливается угловая линейка (22) (см. Рис. 6, 9), или пильная каретка.

Для приведения станка в вертикально-фрезерное положение на станок снизу и сверху устанавливаются дополнительные основания корпуса (18) и станок устанавливается на левый бок (см. Рис. 11).

При работе на станке используется стандартный режущий инструмент с посадочным диаметром Ø 32 мм.

Таблица 1. Технические характеристики.

Модификация ДОС-220 ; ДОС-250	М	МФ	МР(2)	МФР(2)
Потребляемая мощность, не более (кВт)			2,0 / 2,7	
Наибольшая ширина строгания (мм)			220 (ДОС-220) 250 (ДОС-250)	
Наибольшая глубина строгания (мм)	3	3	3	3
Диаметр пильного диска (мм)			250 (350) x 32	
Наибольшая глубина пиления (мм)			80 (130)	
Фрезерование пазовое, шпунтовое (мм)			45 x 120	
Фрезерование вертикальное (ширина x диаметр)	-	45 x 120	-	45 x 120
Ширина рейсмусования (мм)	-	-	220	220
Высота рейсмусования (мм)	-	-	15÷120 (160)	
Концевое сверление, фрезерование (мм)	16	16	16	16
Шлифование дисковое (мм)	390	390	390	390
Мощность электродвигателя (Рном, кВт)			1,5 ; 2,0 ; 2,2	
Напряжение (В) +/- 10%			220 ; 380	
Род тока			одно-; трехфазный	
Частота (Гц)			50	
Частота вращения вала (1/мин): -односкоростные -двуухскоростные			4500 3300 / 5000	
Режим работы			Продолжительный	
Габариты: длина x ширина x высота (мм) (не более)			800 x 450 x 450 (ДОС-220) 860 x 450 x 450 (ДОС-250)	
Масса (кг) (не более, без комплектации)	40	45	50	50
Производительность (м/мин., max)	10	10	10	10

4.5. Фрезерование горизонтальное. (Рис.10).

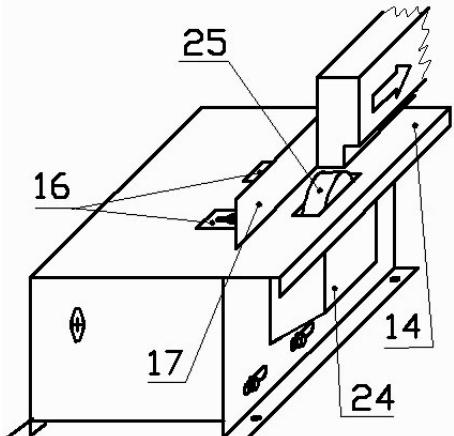


Рис. 10

4.6. Фрезерование вертикальное. (Рис.11). (все модификации Ф)

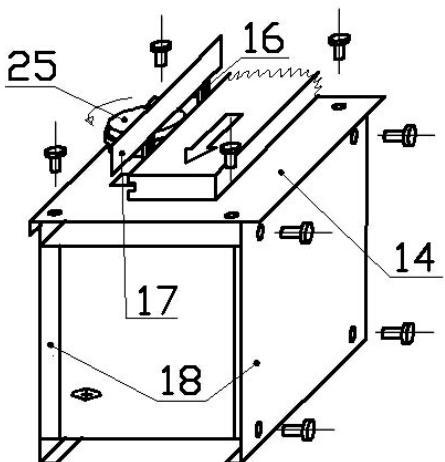


Рис. 11

- Снять с пильного стола (14) стойку с козырьком (15). Установить и закрепить фрезу (25), регулируя ее положение шайбами и втулками;
- Установить защиту пилы (24) и пильный стол (14), закрепить их винтами;
- Установить на пильный стол (14) регулировочные уголки (16) и линейку (17), и производить обработку, прижимая деталь к столу вдоль уголка.

- Установить фрезу (25), регулируя ее положение шайбами и втулками под фрезой или столом (14), и надежно закрепить ее;
- Установить регулировочные уголки (16) на нужные размеры;
- Производить фрезерование, подавая материал с задней части станка, вдоль уголков (16) и направляющей линейки (17).

4.7. Шлифование дисковое. (Рис.8)

- Установить вместо пилы металлический или фанерный диск с наклеенной на него наждачной бумагой;
- Установить пильный стол (14);
- Производить шлифование, опирая материал на пильный стол.

- Установить пильный стол (14) на станок прорезью на пильный диск (28) и закрепить его. При необходимости отрегулировать положение разделительного ножа с козырьком (15) точно сзади в плоскости пильного диска перемещением по столу, или меняя шайбы пилы местами (шайбы разной толщины – 3 мм и 4 мм);
- Установить защиту пилы (24) на корпус станка;

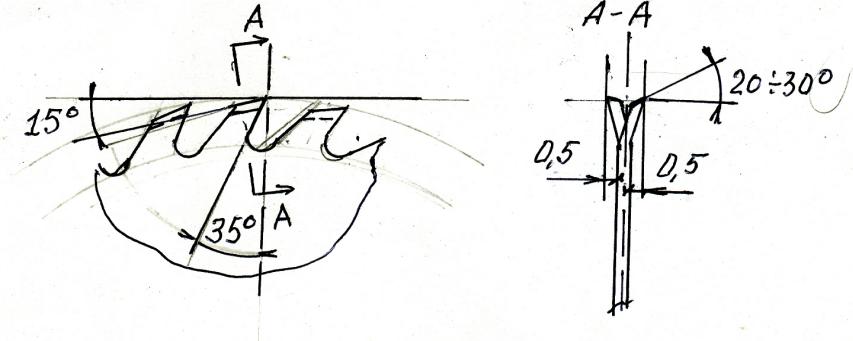


Рис. 7А

- Установить регулировочные уголки (16) и направляющую линейку (17) на нужный размер пиления, подложив под зажимные барашки (26) шайбы (32);
- При необходимости установить угловую линейку (22);
- При наличии устройства регулировки пильного стола, отожмите барашки (26) кронштейнов пильного стола (33), поднимите стол на нужную величину пропила и зажмите барашки (26);
- Производить пиление подачей материала вдоль направляющей линейки (17).

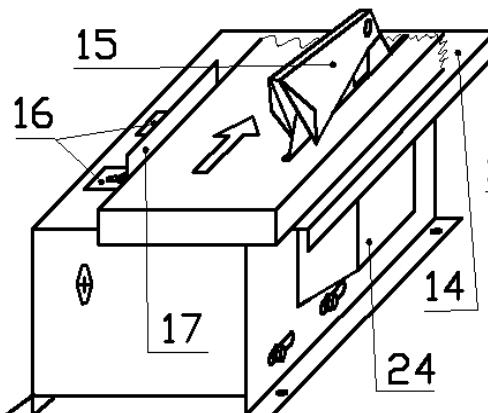


Рис. 8

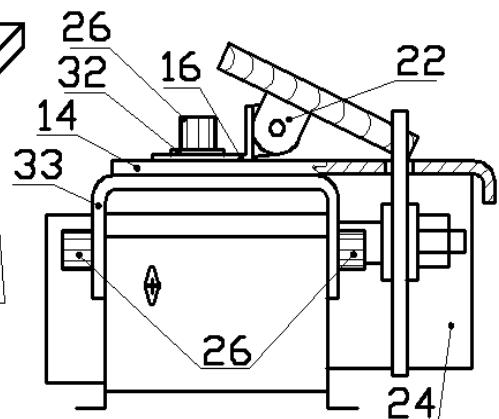


Рис. 9

На левой стенке станка имеется гайка (болт) (п.19 на Рис.1) для крепления заземления.

В станке применяются асинхронные электродвигатели, повышенной надежности, обладающие увеличенным сроком службы.

По исполнению станки типа «ДОС» относятся к электрическим переносным приборам с продолжительным режимом работы, по защищенности от влаги – обычное исполнение и удовлетворяют требованиям ГОСТ 27570.0-87 (Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов) и ГОСТ 12.2.026.0-93 в части механической безопасности с учетом особенностей бытовых приборов и согласован с ГОСТ Р 50787-95 (общие требования безопасности).

Технические характеристики станков представлены в табл.1.

Принципиальная электрическая схема представлена на рис.2.

А – для трехфазных
электродвигателей;
Б – для однофазных двигателей
без пусковой обмотки.

СТ – корпус станка,
З – болт заземления,
П – предохранитель сетевой,
Х1 – разъем штепсельный,
S1 – выключатель,
M1 – электродвигатель,
KM1 – пускатель магнитный,
KK1 – реле тепловое


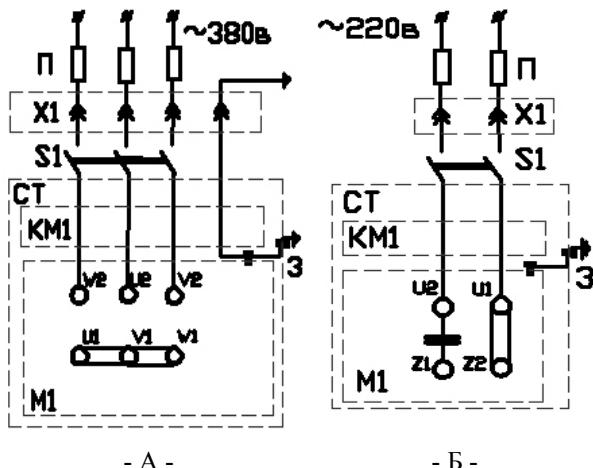


Рис. 2 Принципиальная электрическая схема.

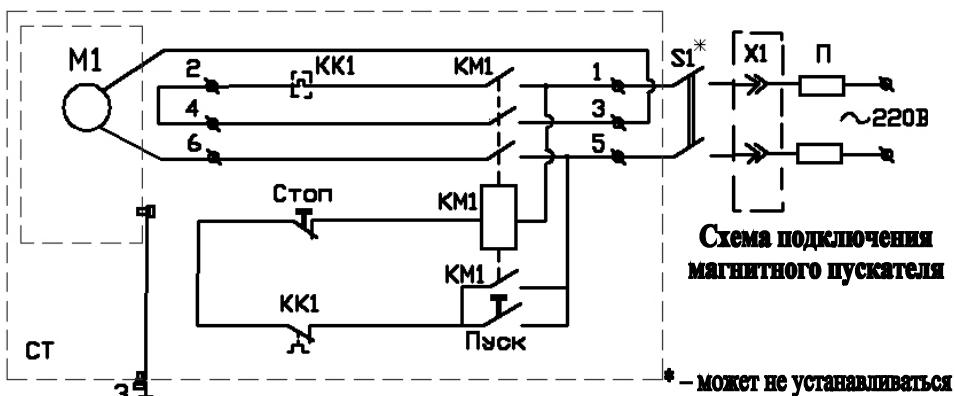

Внимание! Возможны изменения конструкции, не отраженные в данном описании.

2.0. Требования по технике безопасности.

2.1. Станок должен эксплуатироваться только в соответствии с его назначением и в соответствии с условиями эксплуатации станка, указанными в настоящем РЭ (п.1.1. и п.1.2 РЭ).

2.2. Перед работой станок должен быть надежно закреплен на горизонтальной поверхности через отверстия в уголках ножек станка анкерными болтами.

2.3. Работы на станке должна производиться только в защитных очках, в случае повышенного шума – в наушниках. Одежда оператора должна быть застегнута, без выступающих частей. Нахождение посторонних лиц и предметов в зоне работы станка (2 метра от станка во все стороны) не допускается.

2.4. Не допускается:

- вносить изменения в конструкцию станка и применять его не по назначению;
- устанавливать на станок более одного режущего инструмента;
- работать без защитных устройств;
- оставлять без присмотра включенным в сеть;
- подключать к сети при включенном выключателе;
- хранить и эксплуатировать во влажной среде;

Станок должен быть отключен от сети размыканием штепселя и розетки:

- при наладке, проверке станка, смене инструмента и перерывах в работе;
- при внезапной остановке (отсутствие напряжения, заклинивание и т.д.);

2.5. Перед работой со станком необходимо проверить:

- проворачиваемость всех подвижных деталей от руки;
- надежность закрепления всех узлов и деталей, правильность, крепления кожухов, защитных приспособлений и инструмента;
- исправность сетевого шнура, штепсельной вилки, четкость работы выключателя (6) и магнитного пускателя;
- работу станка на холостом ходу не менее 10 минут.

2.6. Режущий инструмент должен соответствовать стандартам, быть хорошо заточен, разведен и иметь размеры не более необходимых для обеспечения размеров обработки.

2.7. Ножи строгального вала не должны выступать выше линии, указанной в инструкции и надежно закреплены.

- Ввернуть шпильки (9) в опоры вала, и не доводя до подшипников, законтрить их гайками (10), навернуть на шпильки гайки (11), одеть прижим (13), шайбы и пружины (12), зажать гайками (11). Отрегулировать прижим (13) на требуемую высоту (на 5-10 мм меньше толщины материала);

- Производить обработку, подавая материал вдоль направляющей линейки (17) «по волокну» материала, исключая подрыв материала;

При дальнейшем рейсмусовании – установить на место подающий вал или пружинную пластину и отрегулировать стол по Рис.3.

4.3. Концевое фрезерование, сверление. (Рис. 5)

- Навернуть на конец вала сверлильный патрон (23);
- Зажать в патрон инструмент (концевая фреза, сверло);
- Для обеспечения размера фрезерования установить рядом со станком опорный брускок необходимой величины;
- Подавать материал при сверлении на конец сверла, при фрезеровании вдоль опорного бруска, не перегружая инструмент во избежание изгиба вала. **Внимание:** Вылет тела фрезы из патрона не должен превышать 30мм! Глубина резания – не более 15мм.

4.4. Пиление продольное, поперечное, под углом. (Рис. 7, 8, 9)

- Поднять передний стол (3) на 3 мм выше заднего стола винтами (поз.20, 21 на Рис.5, 6);
- Для 2^х-скоростных станков - установить ремень на 3300 об/мин (малые шкивы);

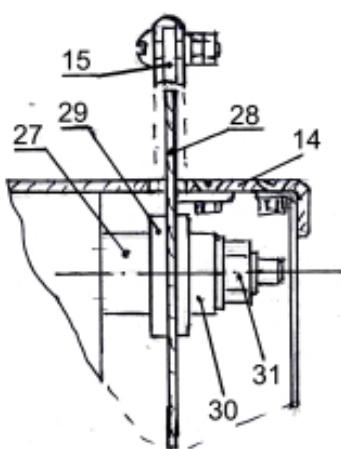


Рис. 7

- Застопорив деревянным бруском строгальный вал, открутить гайку (31) крепления шайб и втулок на конце вала (Рис.7);
- Установить на вал втулку (27), пильный диск (28) между шайбами (29), одеть конечную втулку (30), шайбу Ø16 и зажать гайку крепления (31) на конце вала. (Пила должна быть разведена и заточена - см. Рис.7А);
- Установить на пильный стол (14) разделительный нож с защитным козырьком (15);

- Для моделей Р2 - снять подающий вал (12) с заднего стола (4) (если он установлен), для чего:
 - открепить отбойник стружки в корпусе станка и опустить его вниз;
 - разкрепить 4 болта крепления заднего стола к стенкам корпуса и снять стол (4);
 - вынуть из стенок корпуса подающий вал (12) вместе с опорами;
 - установить задний стол на место параллельно стенкам корпуса в соответствии с размерами на Рис.3;

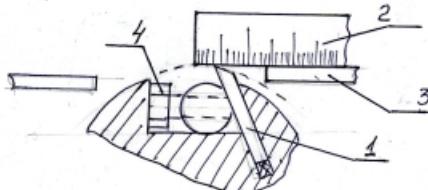


Рис. 4

- Выставить ножи (1) строгального вала при помощи линейки (2) по передней кромке заднего стола (3) и надежно зажать их болтами (4) (Рис.4).

Внимание! Заворачивая болт в клин Вы разжимаете ножи, выворачивая – зажимаете.

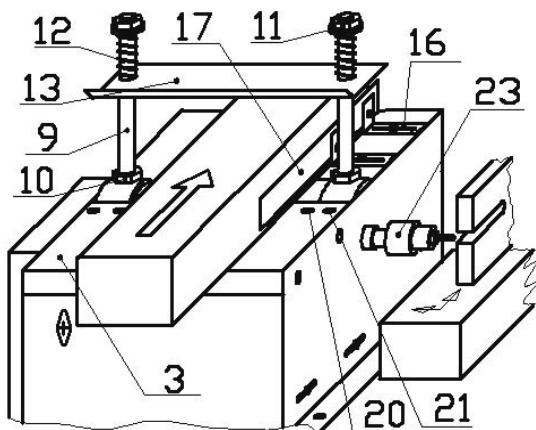


Рис. 5

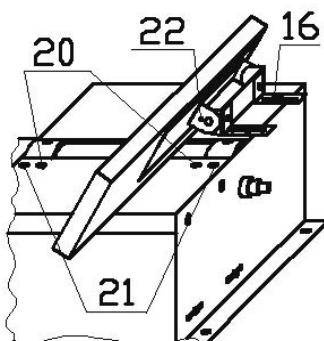


Рис. 6

- Отрегулировать величину срезаемого слоя, для чего: отвернуть наружные винты (21) по краям переднего стола, ввернуть вниз или вывернуть вверх внутренние винты (20), после чего закрепить стол, снова зажав винты (21); **Не перетягивайте болты, чтобы не сорвать резьбу и не изогнуть стол.**
- Установить на задний стол (Рис.5, 6) регулировочные уголки (16) и направляющую линейку (17) (при строгании под углом – дополнительно установить угловую линейку (22));

2.8. Запрещается эксплуатация при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- нестабильность напряжения сети более +/- 10%;
- продолжительный запуск (более 5 сек);
- нечеткая работа выключателя, вилки, розетки;
- появление запаха изоляции или дыма;
- повышенный шум и вибрация, треск;
- перегрев подшипников выше 60°C (температура, допустимая для оголенной руки);
- поломка или деформация деталей.

2.9. При работе руки оператора не должны приближаться к защитным устройствам ближе, чем на 100 мм. Малогабаритные детали необходимо подавать в зону резания кондуктором (деревянный бруск размерами: 30*50*300 мм). Для крупногабаритных деталей рекомендуется использовать дополнительные верстаки, козлы или рольганги.

2.10. Запрещается производить обработку деталей с трещинами и сучками более $\frac{1}{3}$ толщины доски, с габаритами менее: длина – 300 мм (500мм при рейсмусовании) ширина – 20мм; толщина – 10мм. Строгание производить только «по волокну» материала, исключая подрыв материала.

2.11. В случае большого стружкообразования при работе, требуется применение стружкоотсосов, обеспечивающих отвод стружки из рабочей зоны станка.

2.12. Внимание!

При проведении специальных профессиональных операций (глубокий пропил, фасонное фрезерование, пазование, угловое пиление, строгание, шлифование, резка и т.п.) станок должен быть оснащен специальной оснасткой, обеспечивающей надежность крепления материала и безопасность при работе.

3.0. Подготовка к работе.

3.1. Установить станок в закрытом помещении. Провести расконсервацию станка, сняв излишнюю смазку мягкой ветошью. Снять все лишние детали и инструмент. Проверить проворачиваемость подвижных деталей от руки.

3.2. Для 2^х-скоростных станков установить ремень на нужные ручьи шкивов для получения необходимой скорости вращения, для чего: снять кожух ремня, разжать 4 болта крепления платформы двигателя (п.7 на рис.1) в нижней части станка, подвинуть платформу двигателя вдоль пазов, освободив ремень, установить ремень на нужные ручьи шкивов

(малый - 3300 1/мин., большой - 5000 1/мин.), натянуть ремень, сдвинув платформу на место, зажать болты платформы, установить кожух ремня.

3.3. Установить необходимые инструмент и детали. Проверить надежность крепления узлов, деталей, кожухов, надежность изоляции сетевого шнура. Подключить станок к сети.

3.4. Включить основной выключатель и кнопку пуска (если она имеется). Запуск двигателя при пониженном напряжении более 5 секунд – **не допускается!**

3.5. Проверить направление вращения вала станка по стрелке на кожухе ремня. Проверить работу станка на холостом ходу 10 минут.

3.6. Проверить работу станка при нагрузках не более 50% в течение 30 минут.

4.0. Работа на станке.

Операции, выполняемые на станке, показаны на Рис.3÷12. Стрелками указано направление движения режущего инструмента и подача. Оператор всегда должен находиться со стороны подачи слева или справа от станка в стороне от режущего инструмента.

4.1. Рейсмусование. (Рис. 3). (для всех модификаций Р)

- Снять со станка пильный стол и все дополнительные приспособления;
- Проверить выставление ножей (2) на высоту 1,0 мм выше передней кромки заднего стола (4) и проворачиваемость строгального вала;
- Отверните вверх не до конца наружные регулировочные винты (21) и вверните вниз внутренние регулировочные винты (20) (см. также Рис.1 и 5) так, чтобы передний стол (3) мог подниматься и опускаться под действием пружин на высоту ± 3 мм от уровня заднего стола (4).
- Проверьте подвижность рабочей кромки переднего стола (3) вверх и вниз нажатием руки;
- Проверьте установку пружинной пластины (22) (кроме мод. Р2);
- Вверните шпильки (9) в опоры вала, и не доводя до подшипников, законтрите их гайками (10), установите гайки (11) и прижим (13), выдерживая необходимый размер обработки ($+1,0 \div 1,5$ мм от заднего стола) **Пружины на шпильки не устанавливать!**
- **В случае применения Устройства быстрой регулировки** размера рейсмусования (УБР), установите его в соответствии со Схемой установки УБР. Положите на передний стол обрабатываемый материал и прижмите его рейсмусным столом УБР, после чего затяните гайки крепления рейсмусного стола;
- Подавая материал вдоль столов, проведите пробную обработку и проверьте полученный размер;

- При необходимости подрегулируйте размер рейсмусования, перемещая рейсмусный стол УБР или прижим (13) вниз или вверх. Рекомендуемая глубина съема – 1÷1,5 мм. Для достижения особо точного размера рекомендуется делать 2÷3 прохода (подчистка поверхности), не меняя высоты рейсмусного стола (13).

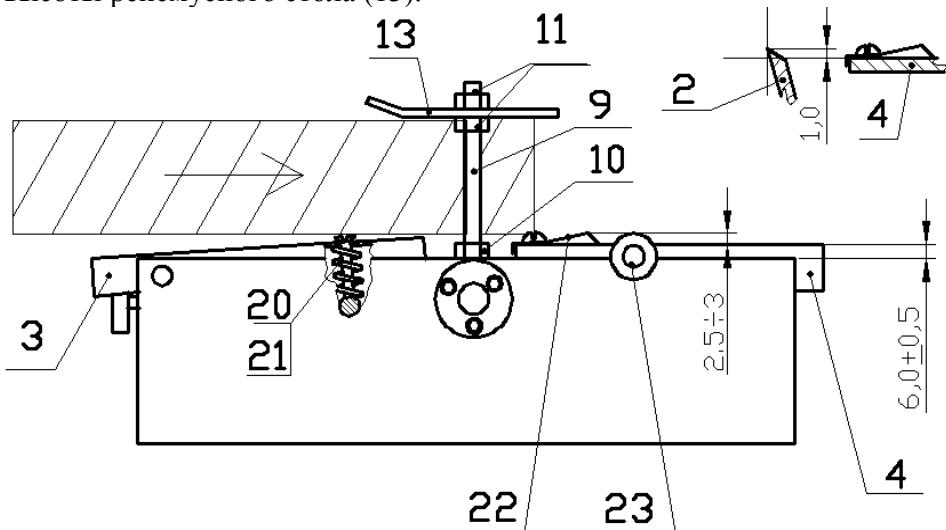


Рис. 3

В модификации Р2: Пружинная пластина (22) не устанавливается. В случае проскальзывания доски по обрезиненному валу (23) или при тугом вращении вала, следует опустить ножи (2) ниже, или, соответственно, поднять выше от плоскости заднего стола (4).

Внимание! Подачу материала на обработку и выемку материала производить плавно, без перекосов, горизонтально поверхности столов, не поднимая материал вверх.

Внимание! По технологии рейсмусования на концах заготовки всегда образуется ступенька (утоньшение материала) при входе и выходе с подающего вала до 120мм с каждого конца, что следует учитывать при выборе длины заготовки.

4.2. Строгание, строгание под углом, фугование. (Рис. 4, 5, 6)

Для моделей Р и Р2 рекомендуется выполнять строгание в режиме рейсмусования по п.4.1. РЭ, чтобы не производить снятие подающего вала, регулировку столов и перерегулировку ножей.

В случае острой необходимости проведения обычного строгания на моделях Р и Р2 необходимо (см. Рис.3):

- Для моделей Р - снять пружинную пластину (5);